

監視機能付き無線ロガー

MD8000シリーズ 送信器（サーミスタ外付けモデル）

無線ロガーMD8000シリーズは、分散配置された送信器（最大60台）から無線で送られてくる温度、湿度、電圧信号および警報などのデータを受信器で受け、USB接続されたパソコンへデータ転送し、専用アプリケーションソフト（標準付属）でデータ収集、各種警報監視するシステム機器です。本シートは送信器のサーミスタ外付けモデルについて記載しています。送信器は無線通信の中継器として兼用することもできます。中継は6段まで可能です。



■形 式

MD8□01-□00

電源種類

- 0：電池*1
- 1：AC電源*2
- 2：専用バッテリー*3

センサリード長

- 1：約1m 3：約3m 5：約5m

*1 アルカリ単3乾電池×2個（標準付属）

*2 専用ACアダプタ：12V出力（標準付属）

*3 専用リチウム電池（標準付属）…充電タイプではありません。
専用品のため消耗した場合は、弊社より別売品（形式SPN）を購入下さい。

■一般仕様

本体使用環境：電池、AC電源仕様… -10～50℃、
10～80%rh（結露なきこと）
※ACアダプタ：0～40℃
専用バッテリー仕様… -30～60℃、
10～90%rh（結露なきこと）

保護構造：IP64（電池、専用バッテリー仕様のみ）
質 量：約130g（電池仕様）、約160g（AC電源仕様）、
約180g（専用バッテリー仕様）
（注）ただしセンサリード1mの場合、電池、ACアダプタ、
専用バッテリー含まず

材 質：ABS樹脂

無線方式：特定小電力無線ARIB STD T-67

無線周波数：429.2500～429.7375MHz

送信出力：10mW

（通信距離…屋内見通し 約100m

屋外見通し 約400m。

ただし使用環境により変動）

接点仕様：出力時…負荷電圧 max30V DC、
（AC電源仕様のみ） 負荷電流 max70mA、
ON抵抗 max35Ω
入力時…出力電圧3.0V以下、入力抵抗1kΩ以下
適用接続ケーブル…単線AWG22～16、
撚線AWG24～16

■電 源

①電池仕様

電 源：アルカリ単3乾電池×2またはニッケル水素充電電池×2
消費電力：最大約0.2W
電池寿命：約12ヶ月

（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日
ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）

②AC電源仕様

電 源：専用ACアダプタ（入力：100～240V AC／出力：12V
DC）およびバックアップ用内蔵二次電池（ACアダプ
タ駆動時に充電）

消費電力：最大約1.5W

バックアップ時間：●4日以上

（バックアップ用充電電池が満充電状態、周囲温度25℃、中継
動作を行わない、モニタリング通信なし、収録データ1回）

●約20時間

（バックアップ用充電電池が満充電状態、周囲温度25℃、無線
中継動作1min毎に実施、無線通信環境が良好）

※バックアップ用充電電池の寿命 約6年（25℃環境において）

③専用バッテリー仕様

電 源：専用リチウム電池×1パック

消費電力：最大約0.2W

電池寿命：約2年

（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日
ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）

■計測仕様

測定範囲：-40.0～80.0℃

測定精度：±0.5℃±1digit（-5～50℃の時）

±1.0℃±1digit（上記以外の時）

（測定値には±10.0℃のオフセットが可能）

分解能：0.1℃

応答性：約16分（90%、静止気中において）

収録間隔：5、10、30秒、1、5、10、15、30分、1、2、3時間

収録データ数：16,000データ／チャンネル

■表 示

表 示 器：反射型LCD

表 示 内 容：測定値(温度)、時計、収録有無、収録モード(エンドレス／ワнтаイム)、電波強度(4段階)、警報(ALARM)、電池残量(4段階、電池仕様)、AC駆動(AC電源仕様)
測定値表示更新：収録間隔が5、10秒の場合は収録ごとに、30秒以上の場合は30秒ごとに更新

■警報仕様

設 定：パソコンのアプリケーションソフトより設定
種 類：上限／下限／上上限／下下限／上昇変化率／下降変化率／積算
(変化率は前回測定値との差。積算は収録開始および積算警報設定後からの温度積算値)
判 定：データ収録タイミング毎に判定し、警報成立にて受信器へ送信およびALARM表示、また警報解除にて受信器へ送信およびALARM表示消去
付 加 機 能：警報監視時間帯…監視する時間帯と曜日を設定
警報遅延…警報点を越えたデータが指定回数続くまで警報成立としない。解除も同様
変化率警報成立条件…収録開始から警報判定しない収録データ数を設定(0～10回)
外部警報設定… パソコンのアプリケーションソフトにより送信器の端子台機能を「警報接点出力」と「警報外部トリガ入力」から選択設定
①警報接点出力
警報発生時に接点出力する機能
警報発生時、端子台接点が短絡する
②警報外部トリガ入力
端子台接点が短絡時のみ警報発生を監視する機能
機器状態警報：下記発生時に受信器へ送信
・電池残量低下(電池仕様の場合)
・AC電源断(AC電源仕様の場合)
・測定値アンダーレンジ／オーバーレンジ
・バーンアウト

■その他機能

測定開始／停止：本器のキー操作による
キーロック：本器のキー操作の有効／無効を設定

■付属品


本体取扱説明書 1部 検査成績書 1部
壁取付け用木ネジ 2本
アルカリ単3乾電池2本 } 電源種類
専用ACアダプタ(ケーブル長1.5m) } により付属
専用リチウム電池

■別売アクセサリ

取付けホルダ
両面テープ貼付タイプ
・電池仕様用 …形式MD9010
・AC電源、専用バッテリー仕様用…形式MD9011
磁石取付タイプ
・電池仕様用 …形式MD9020
・AC電源、専用バッテリー仕様用…形式MD9021


■外形寸法

●送信器(本体)

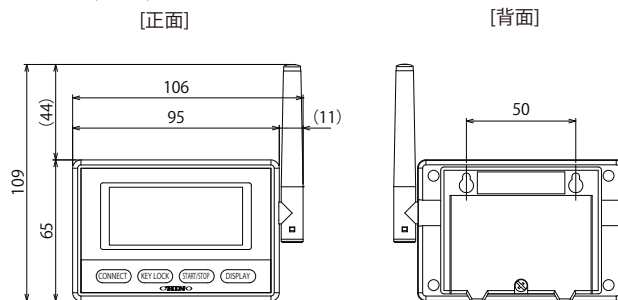


[側面]


●電池仕様



●AC電源仕様




●専用バッテリー仕様




●送信器(センサ部)

●サーミスタ外付けモデル

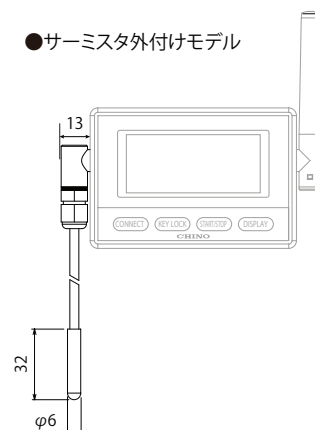


●取付ホルダ(別売)


電池仕様用
両面テープ貼付タイプ(MD9010)

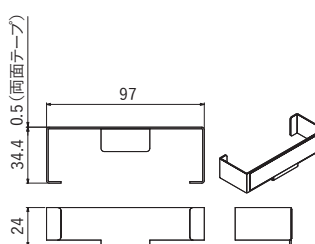


AC電源・専用バッテリー仕様用
両面テープ貼付タイプ(MD9011)

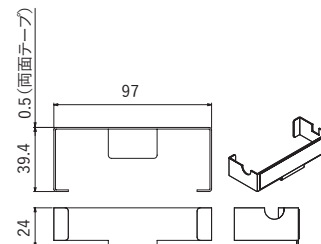

電池仕様用
磁石取付タイプ(MD9020)

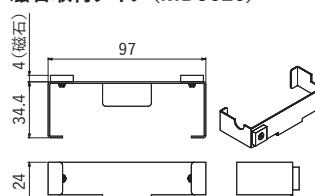

AC電源・専用バッテリー仕様用
磁石取付タイプ(MD9021)

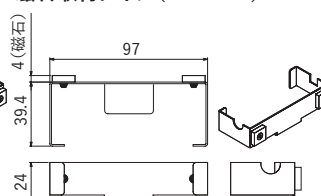

単位：mm